



HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Dani Hrvatske komore inženjera građevinarstva 2020.

Analiza razvoja i posljedica požara u zgradi Grenfell

Marija Jelčić Rukavina
Miodrag Drakulić
Milan Carević


Doc.dr.sc. Marija Jelčić Rukavina, dipl.ing.građ., Građevinski fakultet, Zagreb

Doc. dr. sc. Miodrag Drakulić, dipl. ing. stroj., CTP Projekt d.o.o.

viši predavač, Milan Carević, dipl. ing. arh., Visoka škola za sigurnost, Zagreb

VISOKE ZGRADE

Prema *Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, NN 29/23, 87/15* visoke građevine su zgrade s kotom poda najviše etaže za boravak ljudi iznad 22,00 metra mjereno od kote vanjskog terena s kojeg je moguća intervencija vatrogasaca, odnosno evakuacija ugroženih osoba, uporabom automehaničkih ljestvi, odnosno autoteleskopske košare ili zglobne platforme

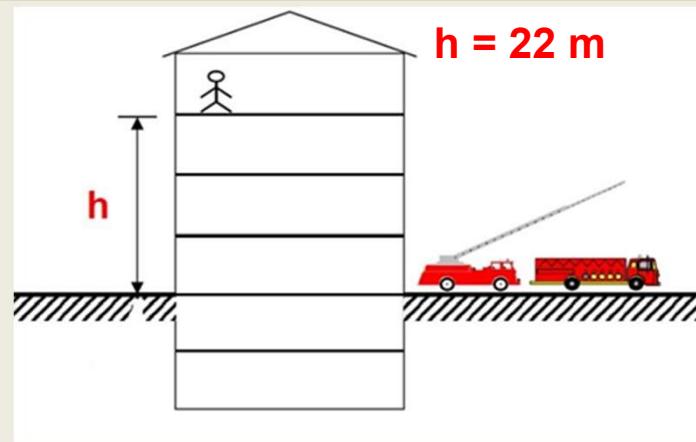

https://www.quora.com/What-is-the-tallest-tower?top_ans=60638503

POŽARI U VISOKIM ZGRADAMA



Madrid, Španjolska
(kolovoz, 2020)



Ajman, UAE
(Ožujak, 2016)



Dubai, UAE (Siječanj,
2016)



Dubai, UAE
(Veljača, 2015)



Sj. Makedonija
(Veljača, 2016)



Paris, Francuska
(Rujan, 2015)



Melbourne, Australia
(Studeni, 2010)



Dijon, Francuska
(Studeni, 2010)



Miskolc, Mađarska
(Kolovoz, 2009)



Beijing, Kina
(Veljača, 2009)

POŽAR U NEBODERU GRENFELL, 14.7.2017.

14.7.2017: Požar u Grenfell Tower-u, London



SOURCE: <https://libcom.org/news/council-blamed-tower-blaze-deaths-14062017>

- Požar u jednoj zgradi (24 kata)
- Službeno je 72 mrtva stanara zgrade

1666: Veliki požar u Londonu



- Požar koji je zahvatio gotovo cijeli London i trajao 4 dana
- Službeno je prijavljeno 6 mrtvih osoba

ANALIZA POŽARA U SVIM ASPEKTIMA

Received: 12 April 2019 | Revised: 14 August 2019 | Accepted: 2 September 2019
DOI: 10.1002/tam.2766

RESEARCH ARTICLE
Reconstruction of the investigation of the initial apartment fire
Eric Guillaume¹ | Virginie Dréan¹ | Bertrand Girardin² | Maxime Koohkan¹ | Talal Fateh^{2,3}

Received: 18 April 2019 | Revised: 28 August 2019 | Accepted: 2 September 2019
DOI: 10.1002/tam.2765

RESEARCH ARTICLE
Reconstruction of the investigation of the initial apartment fire
Eric Guillaume¹ | Virginie Dréan¹ | Bertrand Girardin² | Maxime Koohkan¹ | Talal Fateh^{2,3}

Received: 10 October 2018 | Revised: 14 August 2019 | Accepted: 2 September 2019
DOI: 10.1002/tam.2766

RESEARCH ARTICLE
The Grenfell Tower atrocity
Gordon MacLeod

To cite this article: Gordon MacLeod (2018) The Grenfell Tower atrocity, City, 22:4, 460-489, DOI: 10.1080/13604813.2018.1507099
To link to this article: <https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1507099>

Volume 6 | Issue 1 Article 6

CITY
analysis of urban trends, culture, theory, policy, action
ISSN: 1360-4813 (Print) 1470-3629 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/ccit20>

Routledge
Taylor & Francis Group

The current issue and full text archive of this journal is available on Emerald Insight at:
www.emeraldinsight.com/2398-4708.htm

An investigation into the construction industry's view on high-rise Grenfell
med
Environment,
rmingham, UK
rds
Build Environment (CEBE),
Environment,
rmingham, UK
rica
till Environment,
rmingham, UK
Environment,
Built Environment,
Deakin University, Geelong, Australia, and
Wellington Didibhuku Didibhuku Thwala
Department of Construction Management and Quantity Surveying,
University of Johannesburg – Doornfontein Campus,
Doornfontein, South Africa

Construction industry's view on fire prevention
451
Received 17 May 2019
Revised 27 June 2019
9 July 2019
6 October 2019
Accepted 7 October 2019

Journal of Fire Protection Engineering & Applied Research
Volume 6 | Issue 1 Article 6

What Can We Learn From the Grenfell Tower Disaster?: Priorities for Sustainable Change
Hywel Davies
CIBSE, hdavies@cibse.org

GRENFELL TOWER FIRE: THE IMPORTANCE OF ETHICS AND PROFESSIONALISM FOR THE PROCUREMENT OF SAFE BUILDINGS AND INFRASTRUCTURE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY.
E. Voutsadakis¹ and C. Gonzalez²


¹School of the Built Environment and Architecture, London Southbank University, 103Borough Road, London, SE1 0AA, UK
²School of the Built Environment and Architecture, London Southbank University, 103Borough Road, London, SE1 0AA, UK

The Grenfell Tower thermomechanical Analysis
the Grenfell
Girardin*, Eric Guillaume and Orme Des Merisiers, 91193 Saint
Campus Block 27, Shore Road, er University, FIREINSERT, pad, Newtownabbey BT37 0QB,





SLUŽBENO VJEŠTAČENJE – 1. FAZA

14.9.2017. – 12.12.2018. godine

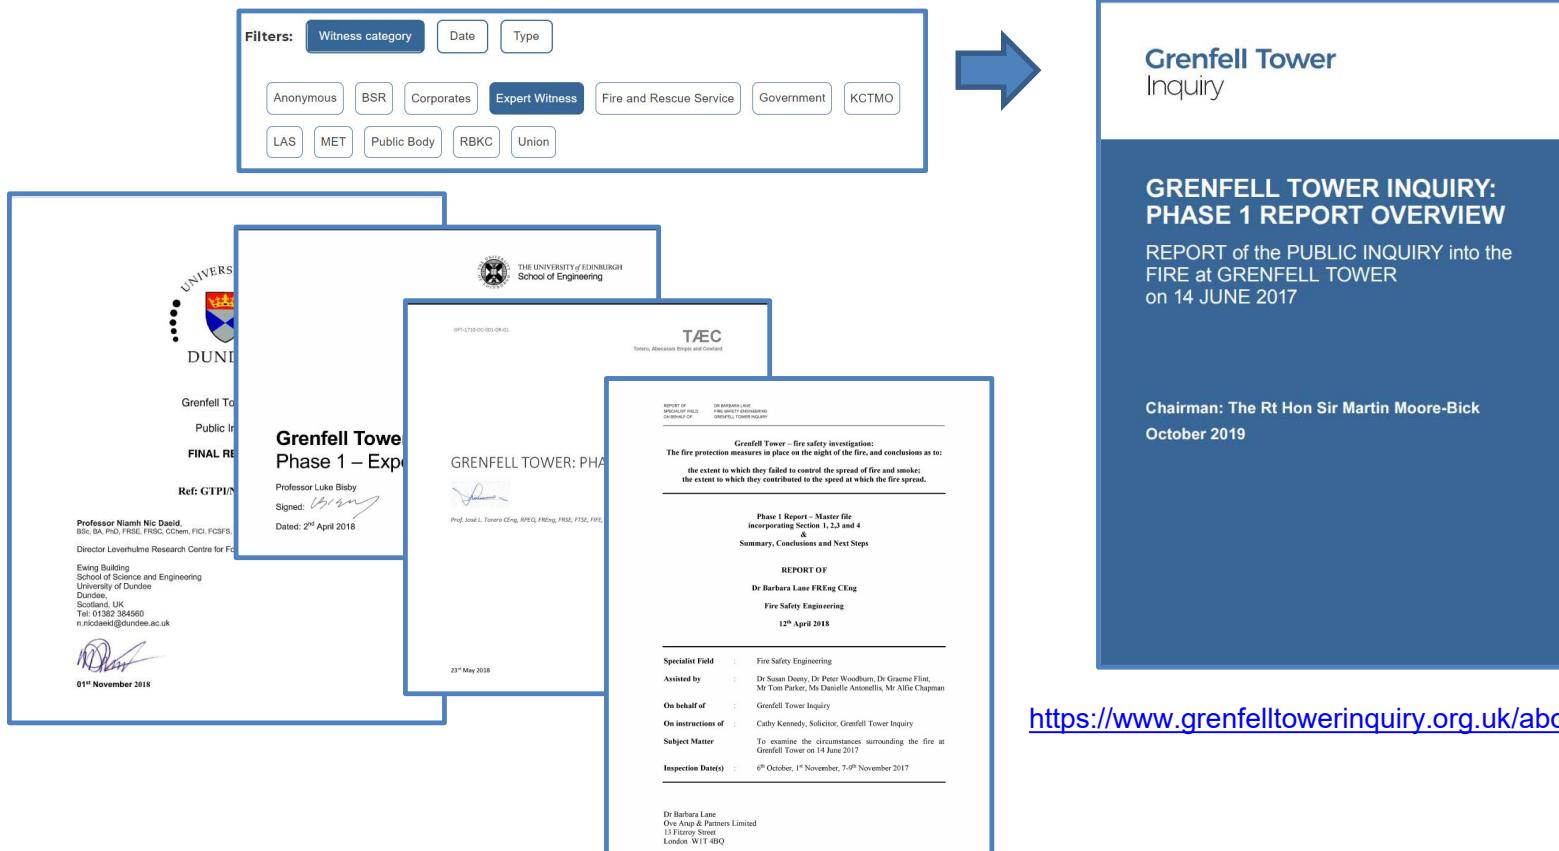

NEBODER GRENfell – PRIJE ENERGETSKE OBNOVE

- sagrađena 1974. godine
- ukupna visina: 67,3 m
- 24 kata
- armirano-betonska nosiva konstrukcija
- 120 stambenih jedinica
- visina pojedinih etaža 2.6 m osim etaže 2 (4.3 m) i etaže 3 (3.9 m)

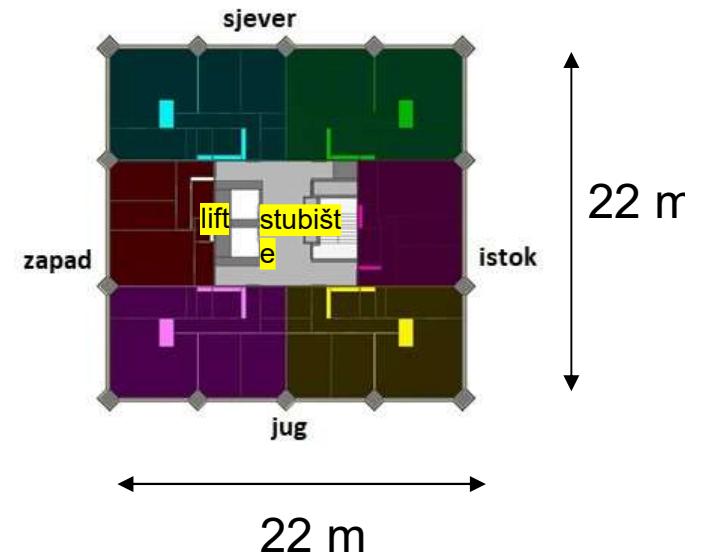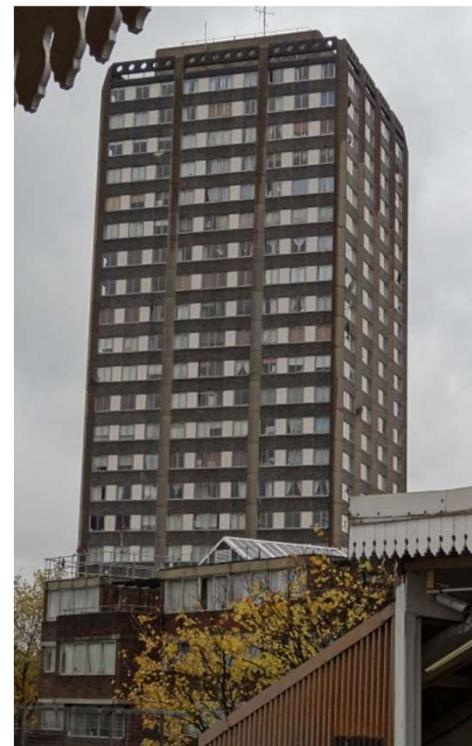

“OSTANAK NA MJESTU” STRATEGIJA ZA VISOKE ZGRADE

CP3:1962, ADB 2013 i BS9991, 2015

- Veliki broj požarnih odjeljaka – svaki stan pojedinačno, servisni lift, stubište, zajednički hodnici
- Oprema za unutarnje gašenje požara u rano razini
- Požarna vrata na stanovima, koja će osigurati funkciju požarnih odjeljaka
- Kontrola dima u foajeu
- Ventilacija stubišta
- Kratak put evakuacije do sigurnog mjestu u zgradama, osiguranjem dogovarajućeg osvjetljenja i adekvatnih oznaka putova evakuacije
- Konstrukcije i materijali koji će ograničiti širenje požara unutar foajea ako se požar proširi iz stanova
- **Vatrodojava unutar svakog pojedinog stana u zgradama koji će omogućiti alarmiranje i evakuaciju stanara stana u kojem je nastao požar**
- Stanari upoznati sa planom evakuacije za koji je zadužen vlasnik zgrade
- Održavanje aktivnih i pasivnih sustava zaštite, itd.




RADOVI NA ZGRADI 1974-2017

- Zamjena vrata, 2011-2016.
- Energetska obnova tornja, 2011-2016:
 - Ventilirano ovješeno pročelje
 - Zamjena prozora
 - "Arhitektonska kruna" na vrhu zgrade
- Obnova plinskih instalacija, 2016-2017.



ENERGETSKA OBNOVA, 2011-2016

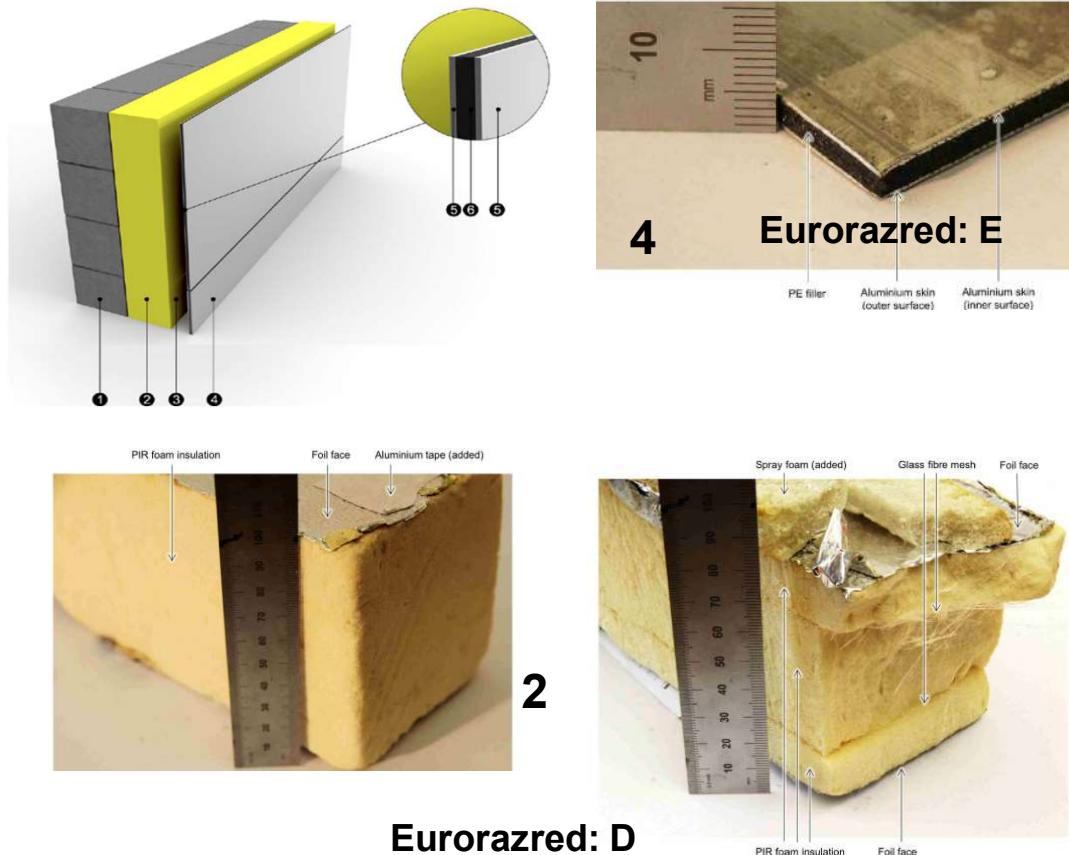


- 1. armirano-betonski zid**
- 2. PIR (poliizocijanurat) toplinska izolacija (2 x 80 mm)**
- 3. ventilirani sloj (140 mm; na stupovima i 155 mm)**
- 4. aluminijski kompozitni panel (4 mm)**
- 5. aluminijска облога (0.5 mm)**
- 6. PE toplinska izolacija (2 mm)**

OPASKA: Gore navedeni građevni proizvodi povučeni su iz prodaje za primjenu u zgradama višim od 18 m, neposredno nakon požara

IZVOR: Bisby, L. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1 - Expert Report.

ENERGETSKA OBNOVA, 2011-2016


- Ventilirano ovješeno pročelje

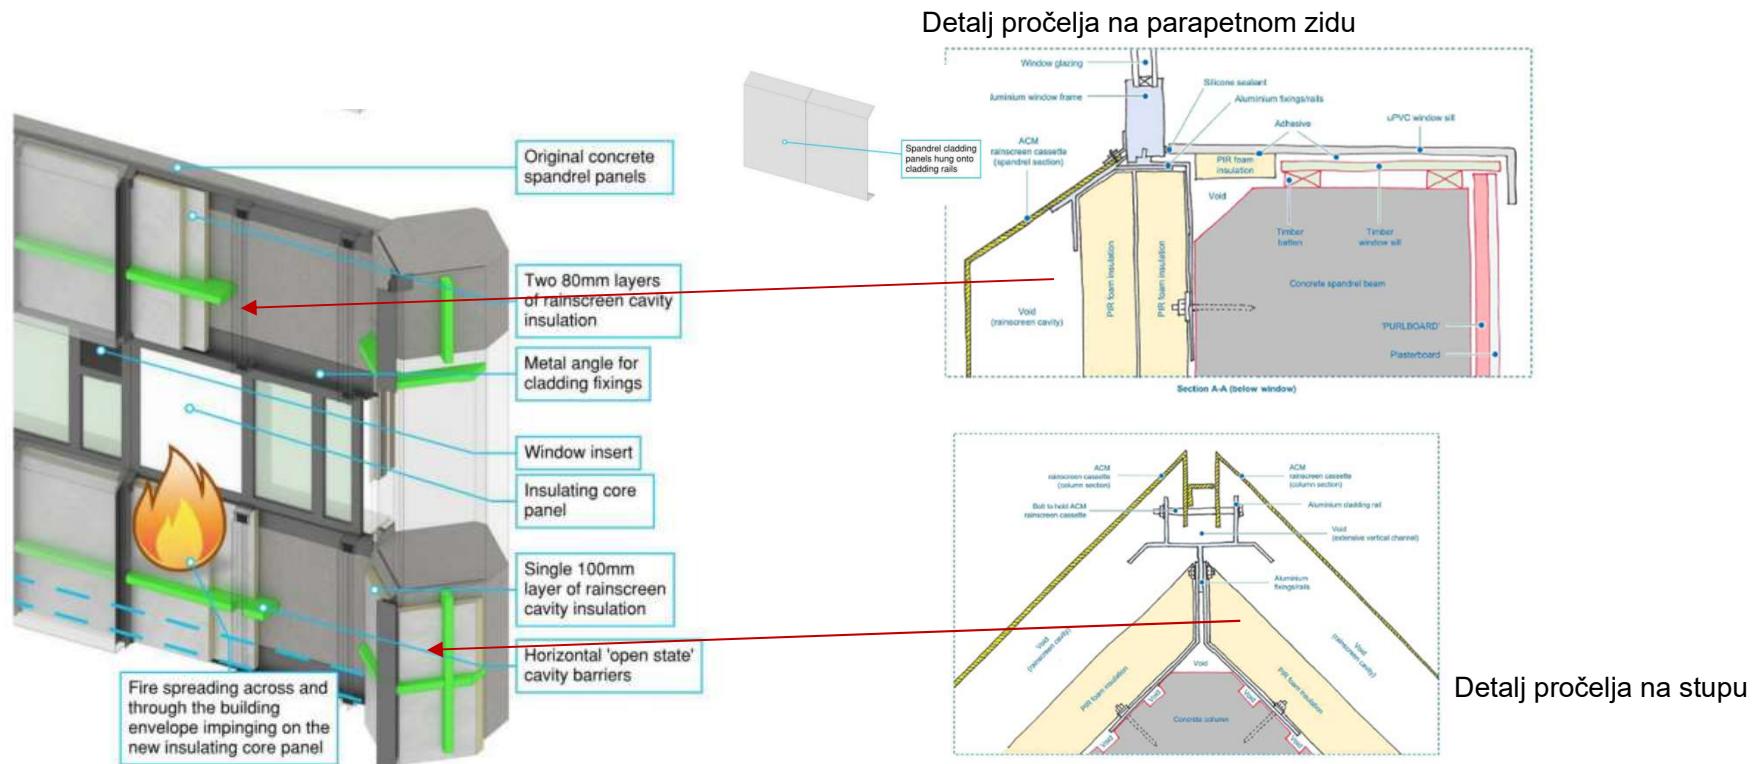



IZVOR: Bisby, L. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1 - Expert Report.

ENERGETSKA OBNOVA, 2011-2016

IZVOR: Bisby, L. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1 - Expert Report.

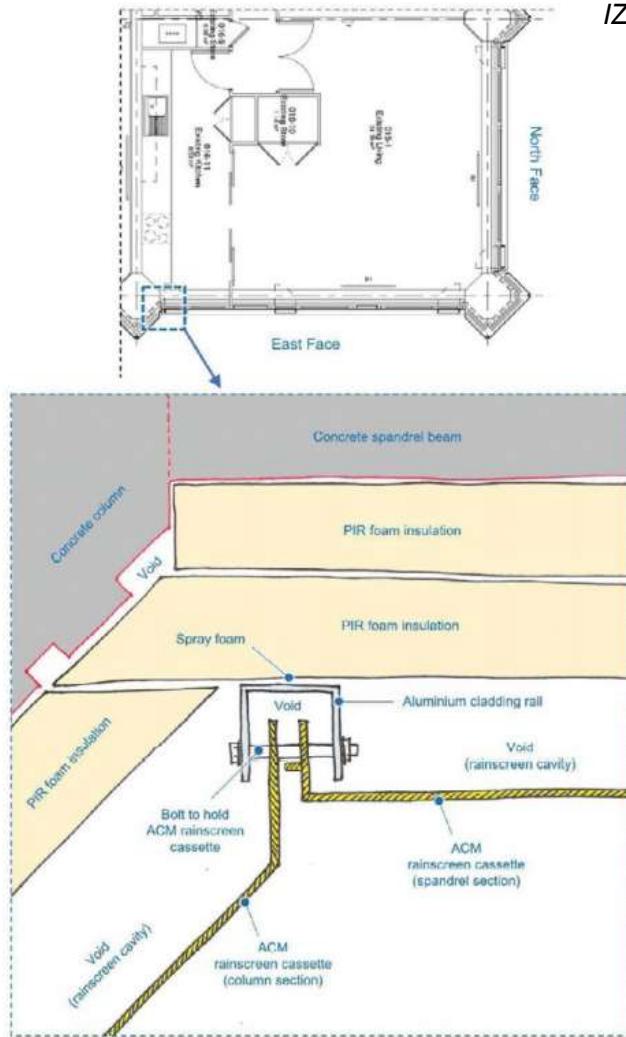


VENTILIRANA PROČELJA – PROBLEM BRZOG ŠIRENJA POŽARA

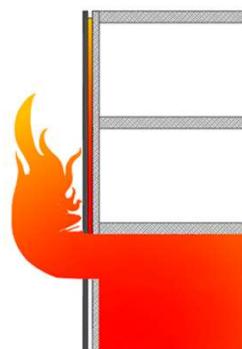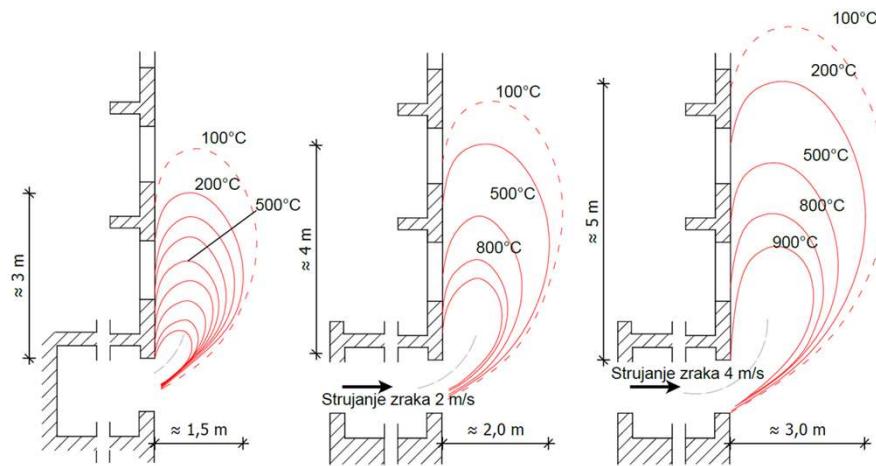

Razvoj temperaturu na pročelju nakon rasplamsavanja

Članak 15, stavak 5: Kod zgrada iz stavka 3 ovog članka, kod izvedbe ovješenih ventiliranih elemenata pročelja potrebno je kod gorivih i negorivih toplinskih izolacija sprječiti prijenos požara kroz ventilirajući sloj preko otvora na pročelju ili najmanje na svakoj drugoj etaži duž cijelog opsega zgrade. Izvedba ove barijere kod klasificiranih sustava pročelja osigurava se prema uputi proizvođača, a kod sustava s pojedinačnim komponentama prema priznatim pravilima tehničke prakse.



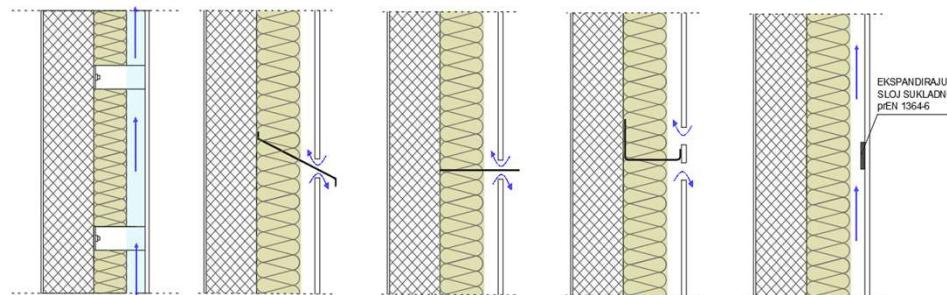


Principi izvedbe barijera kod ventiliranih sustava pročelja

■ NEGORIVA IZOLACIJA

ENERGETSKA OBNOVA, 2011-2016

- Ventilirano ovješeno pročelje – vertikalne i horizontalne požarne barijere u ventilirajućem sloju

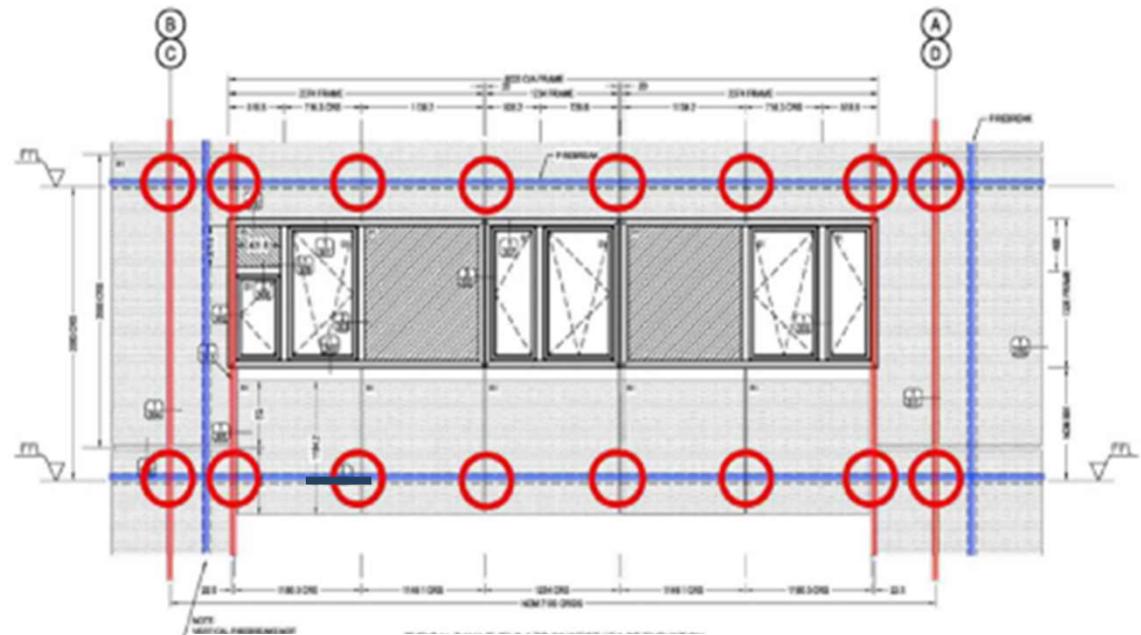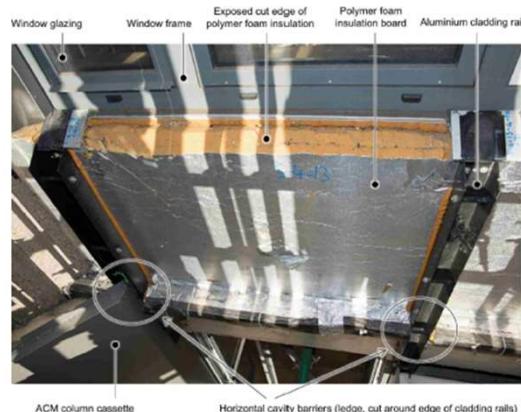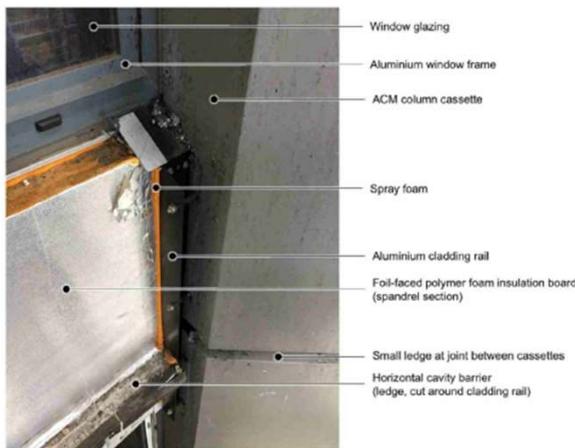

— Lokacija požarne barijera u ventilirajućem sloju pročelja


— Kontinuirani vertikalni kanali sa izloženim PE dijelovima ACM panela

○ Mjesta prekida kontinuiteta požarne barijera

IZVOR: Bisby, L. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1 - Expert Report.

ENERGETSKA OBNOVA, 2011-2016

- Zamjena prozora
- "Arhitektonska kruna" na vrhu zgrade od ACM panela

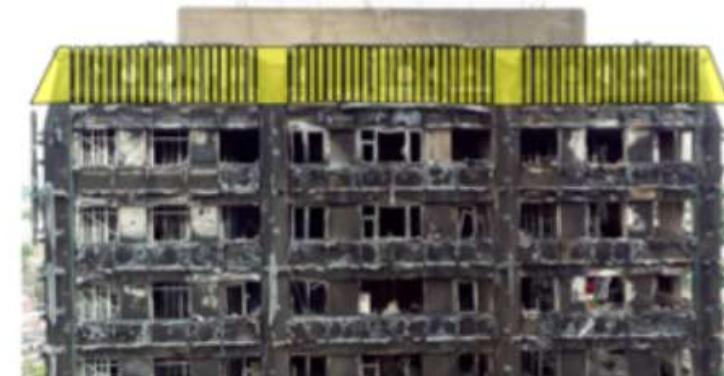

IZVOR: Bisby, L. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1 - Expert Report.

NASTANAK I ŠIRENJE POŽARA PO ZGRADI




Uzrok požara: kvar i zapaljenje hladnjaka neposredno uz prozor

vanjsko širenje plamena – 1.
smjer širenja




vanjsko širenje plamena –
2.smjer širenja

01:14
požar se proširio iz stana kroz prozor na vanjski zid

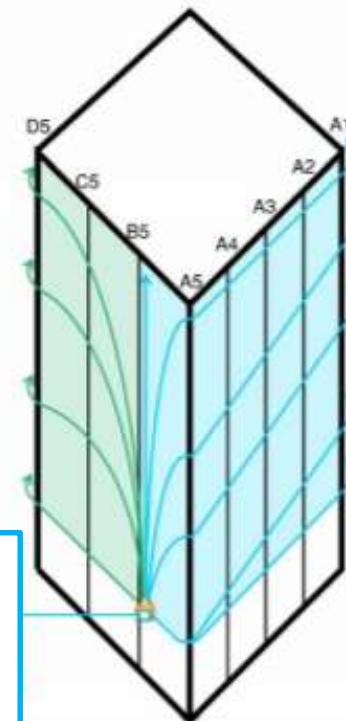


ŠIRENJE POŽARA PO ZGRADI

- Vrijeme u kojem je plamen došao do vrha zgrade

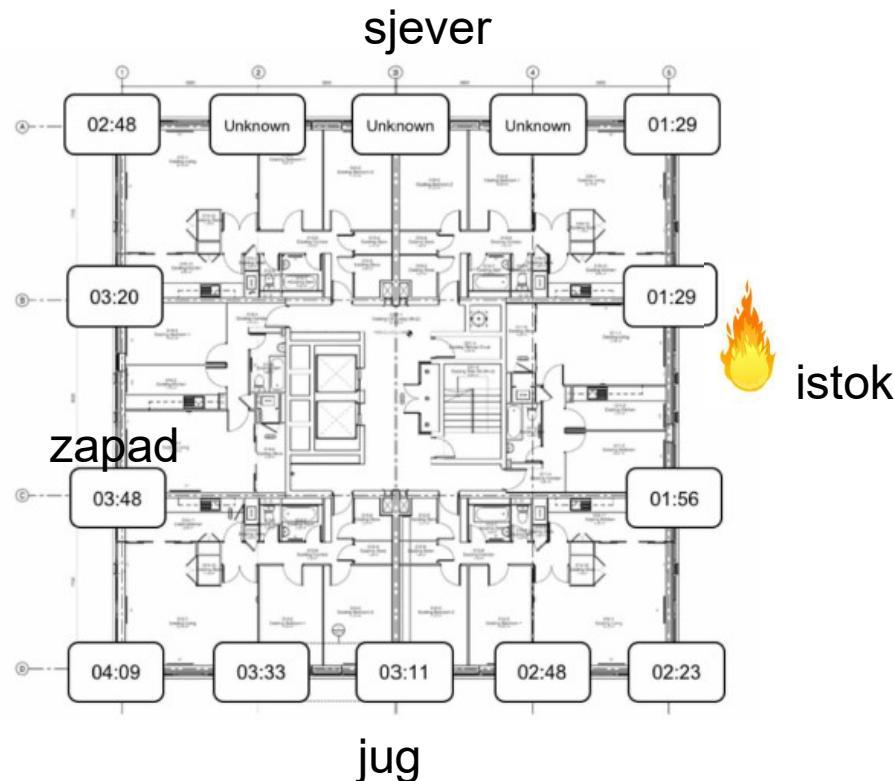



Vrijeme	Kumulativni broj stanova zahvaćenih požarom
01:14	1
01:21	8
01:26	20
01:36	20
01:52	26
02:10	34
02:23	53
02:34	56
02:53	61
03:09	70
03:21	73
03:43	92
04:03	98
04:31	103
04:44	106

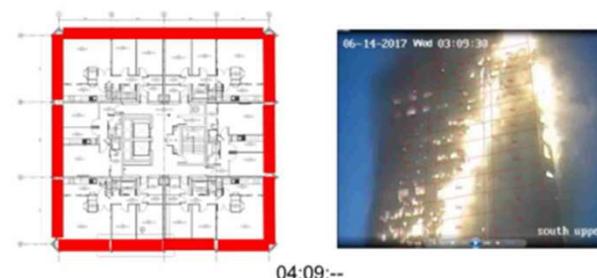



Izvor: Lane, B. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1.

RAZVOJ POŽARA PO ZGRADI

6 mogućih smjerova širenja požara na vanjskom plaštu zgrade

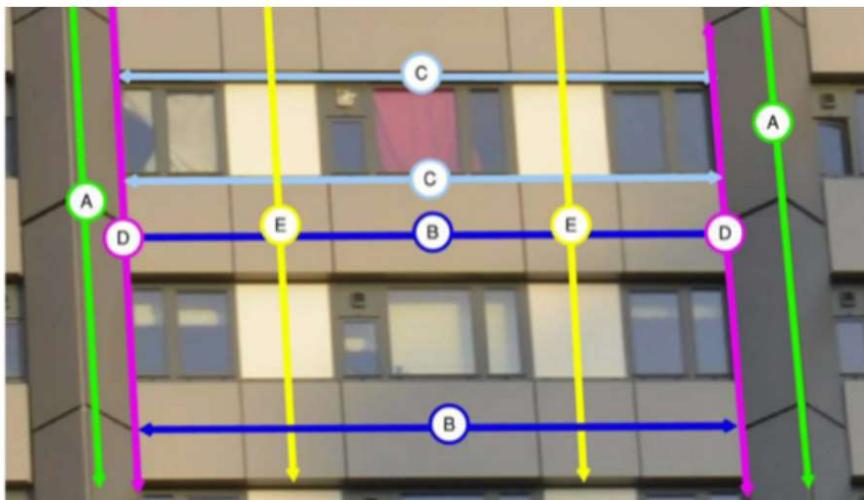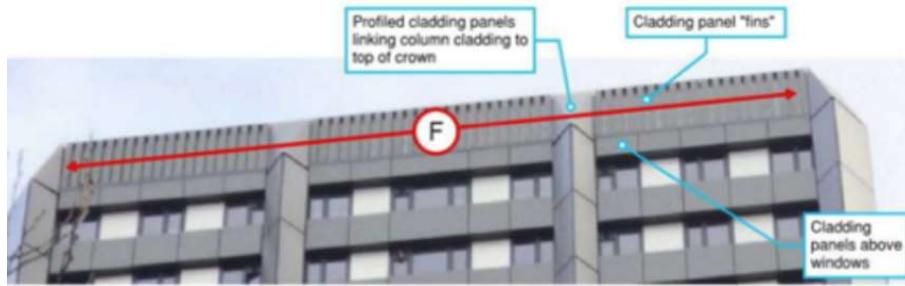


- A:** vertikalno širenja uz i niz stupove
- B:** horizontalno, preko parapetnih panela
- C:** horizontalno duž rubova ispune prozora
- D:** vertikalno duž rubova prozora i izolacijskog panela
- E:** vertikalno duž panela postavljenih između prozora
- F:** oko "arhitektonske krune" na vrhu zgrade

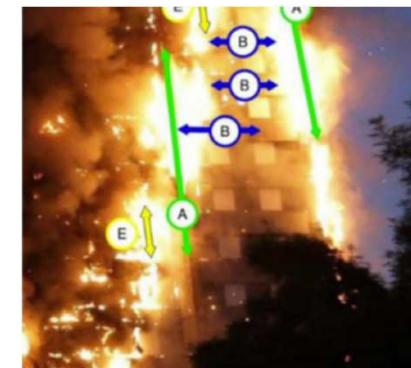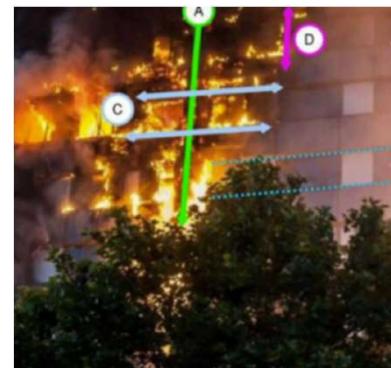


Izvor: Lane, B. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1.

ŠIRENJE POŽARA VENTILIRANOM FASADOM

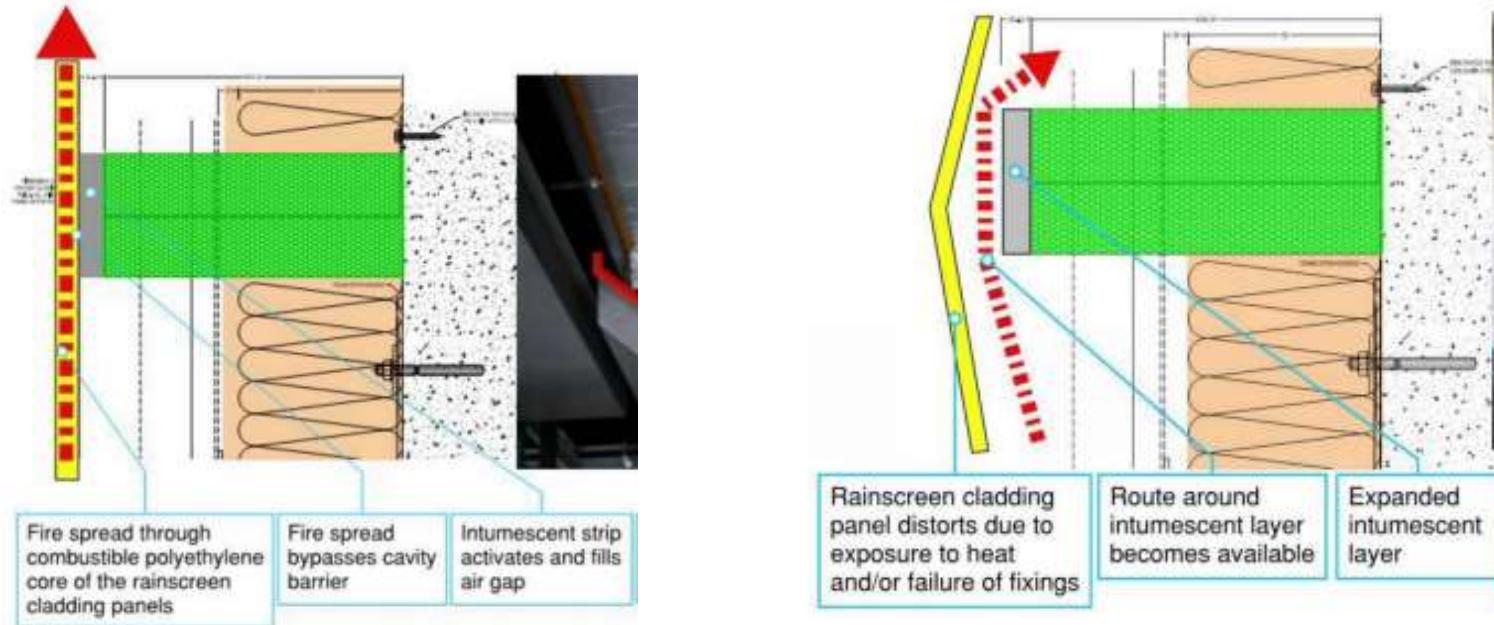


Izvor: Lane, B. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1.

ŠIRENJE POŽARA PO ZGRADI

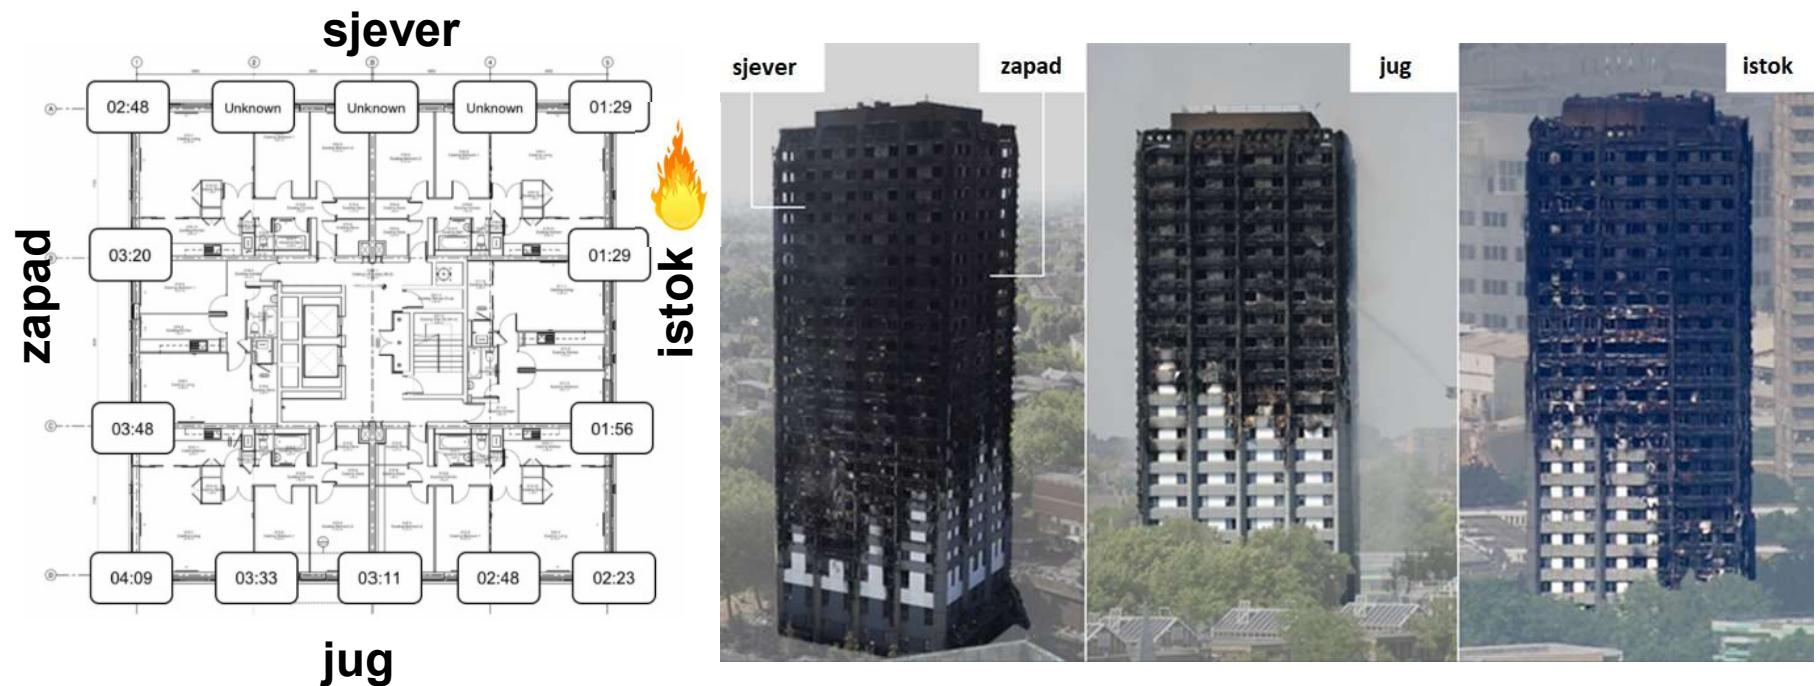

Marija Jelčić Rukavina

TIJEK EVAKUACIJE

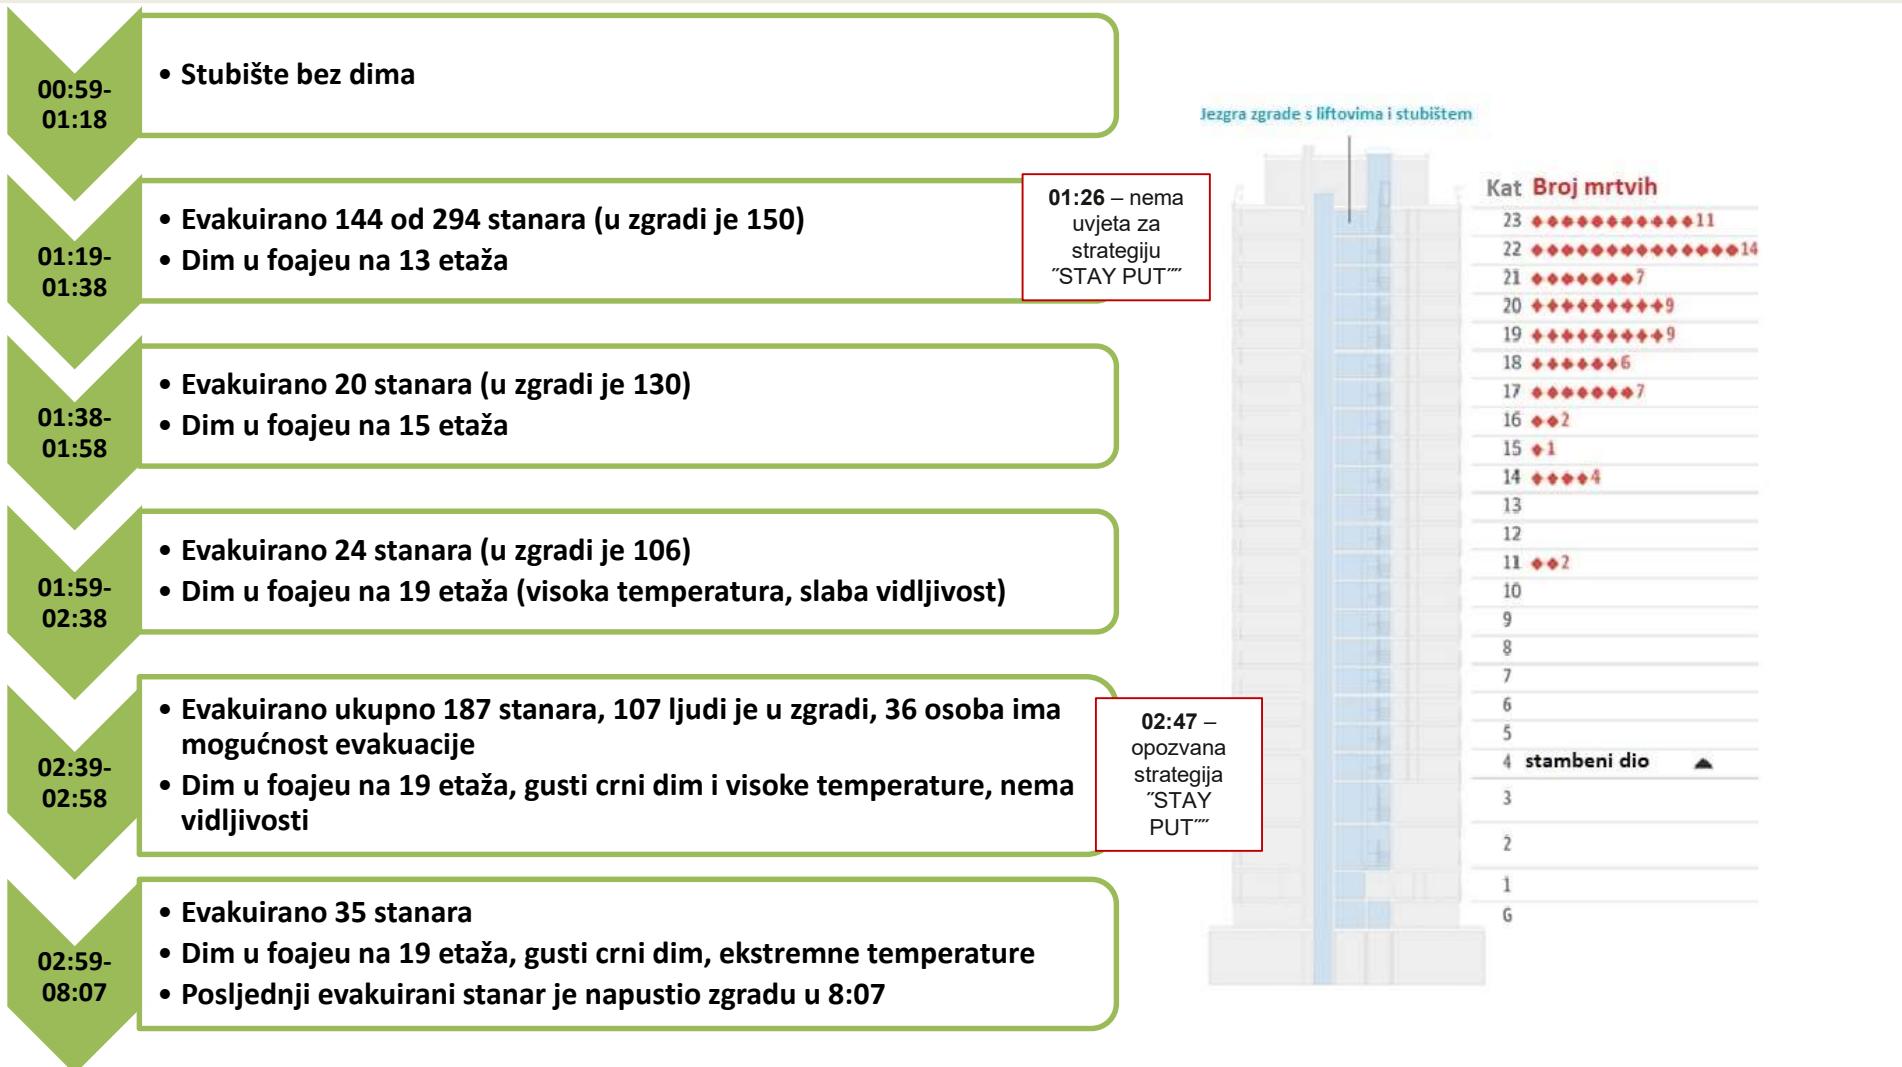

UVJETI U STANOVIMA ZA VRIJEME POŽARA




[Video: uvjeti u stanovima za vrijeme požara, 21 kat](#)

Gusti crni dim je zabilježen u foajeima na 12., 14., 16., 18. i 21. katu između **1:30 i 2:00**.

Prema jednom od vještaka eksperata (prof. Purser):

“Da je bila omogućena evakuacija, svi stanari bi mogli izaći iz zgrade u vremenu od 7 min!”

REGULATIVA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA VISOKE ZGRADE

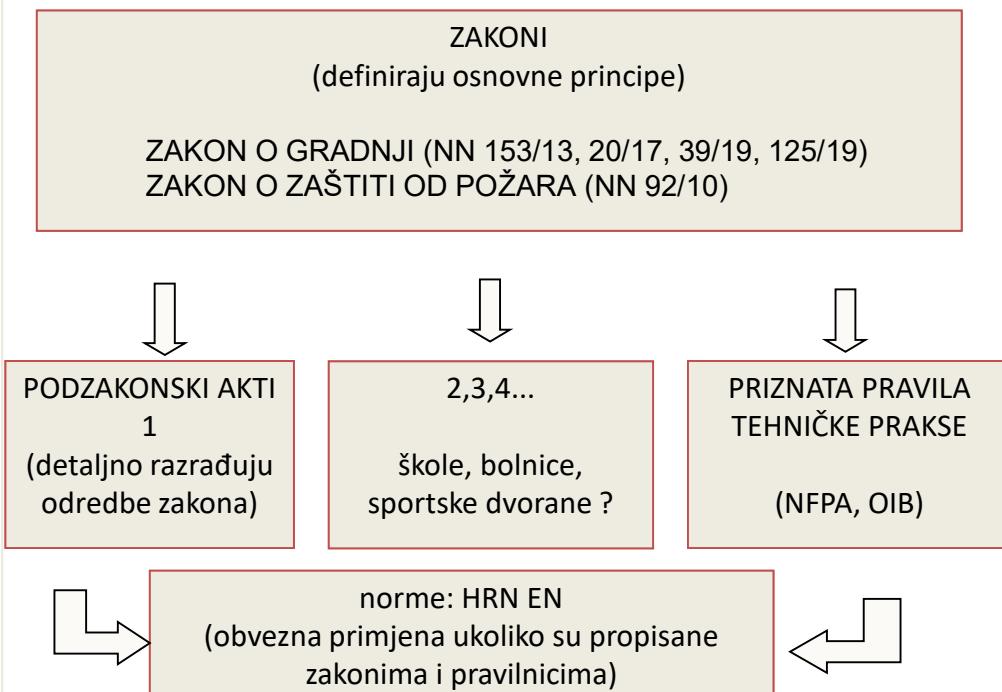


Značajna obnova zgrade je obnova ili rekonstrukcija zgrade gdje se obnovi podvrgava više od 25 % površine ovojnica zgrade.

- **Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15):** Reakcija na požar materijala, uključujući i zahtjeve za pročelja visokih zgrada (**samo kontaktnih i ventiliranih!!!!**)
- Trenutno se zahtjevi navedenog pravilnika odnose kod projektiranja i građenja novih građevina, a na odgovarajući način i kod rekonstrukcija (projektiranja i građenja) - **ENERGETSKA OBNOVA NIJE OBUHVĀĆENA**
- **Tehnički propis o izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 102/20):**
(15) **Prije značajne obnove zgrade** projektant, prema nadležnosti struke, treba napraviti analizu postojećeg stanja zgrade te dati prikaz mjera za poboljšanje postojećeg stanja cijele zgrade s procjenom investicije po pitanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, **zaštite od požara** i rizika povezanih s djelovanjem potresa, a sažetak analize prikazuje se u glavnom projektu.

Zaključak

- Izborom fasadnog sustava, materijala u sustavu i detaljima izvedbe pri energetskoj obnovi zgrada utječemo na rizik širenja požara po pročelju zgrade.
- Međutim, da bi se zadovoljio 2. temeljni zahtjev za građevinu, sigurnost u slučaju požara: "građevine trebaju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju pojave požara:
 1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog vremena;
 2. širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno;
 3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno;
 4. korisnici mogu sigurno napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni;
 5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir."
- Navedeno se postiže međusobnom sinergijom aktivnih i pasivnih mjera zaštite od požara.

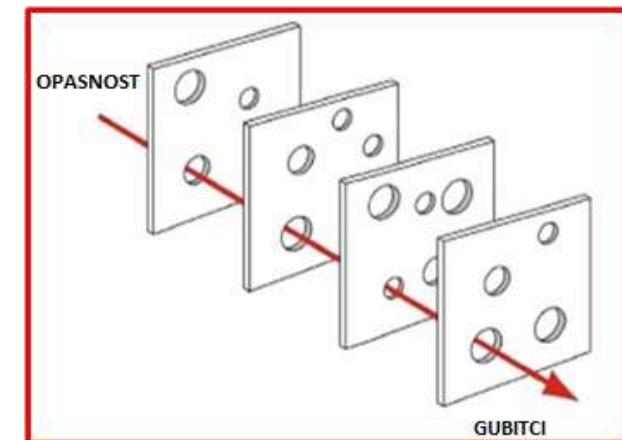

Literatura

1. Bisby, L. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1 - Expert Report.
2. Daeid, N. N. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Provisional Report.
3. Jelčić Rukavina, M., Carević, M., & Banjad Pečur, I. (2017). Fire Protection of Façades: The Guidelines for Designers, Architects, Engineers and Fire Experts. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering.
4. H. Evans, D. (2018). High-Rise Facade Fires: A Worldwide Concern. Fire Protection Engineering.
5. Lane, B. (2018). Grenfell Tower Fire Public Inquiry: Phase 1.
6. <https://grenfellenquirer.blog/2019/03/10/not-just-the-cladding/>
7. <https://www.bbc.com/news/uk-44381387>
8. Potton, E., Ares, E., & Wilson, W. (2017). Grenfell Tower fire : Response and tackling fire risk in high rise blocks.
9. <https://www.dezeen.com/2018/04/17/grenfell-tower-fire-report-london-uk-news>
10. Passive Fire Protection Forum statement regarding the Grenfell Tower fire -
<https://pfpf.org/pdf/PFPF%20Statement%20%20-%20Grenfell%20Tower.pdf> (Accessed on January 26th, 2019)
11. <https://www.hvnplus.co.uk/news/grenfell-inquiry-burning-cladding-overrode-the-buildings-passive-fire-protection/10031740.article> (Accessed on January 26th, 2019)
12. http://www.fsmatters.com/page_899252.asp



Najljepše zahvaljujem
na pažnji!

jmarija@grad.hr

miodrag.drakulic@ctp-projekt.hr

inspekting.car@gmail.com